COMUNE di COLLINAS

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione

art. 52 NTA del PPR

D.Lgs n.42/2004 / L.R. 8/2004



Tavola 23 ---ISOLATO 021
Prospetti regolatori

Scala 1:500

Delibera Adozione Iniziale:
n. del
Delibera Approvazione definitva:
n. del

Progettazione:

Servizio Tecnico Manutentivo
Dott. Ing. Gianluca Fontana

L'Amministrazione:

Il Sindaco
Francesco Paolo Cannas

Altezze esistenti / Altezze previste

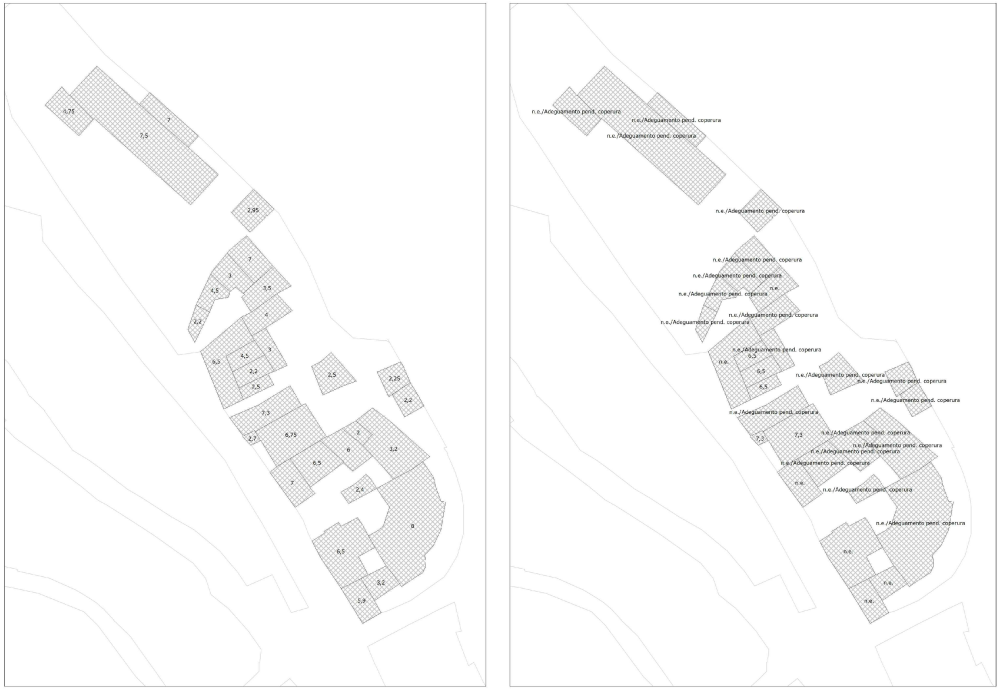
4,75
7
7,5
2,95
7
3
4,5
3,5
2,2
4
6,5
4,5
3
2,2
7,5
2,5
2,25
2,2
7,3
2,7
6,75
2
6
3,2
6,5
7
2,4
8
6,5
3,2
5,9
n.e./Adeguamento pend. copertura

Identificativi

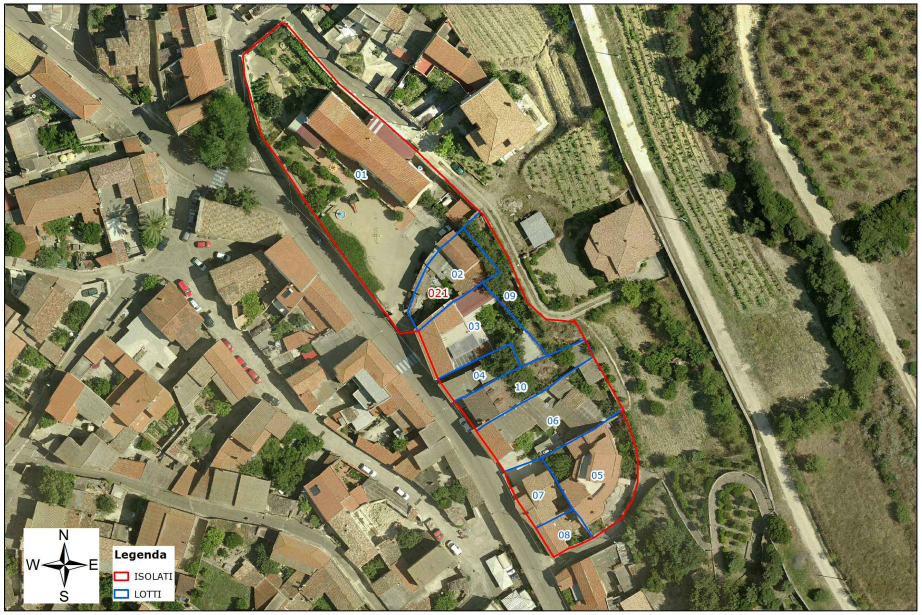
01
02
021
09
03
04
10
06
05
07
08
N
W
E
S
Legenda
ISOLATI
LOTTI

Sviluppo prospetto

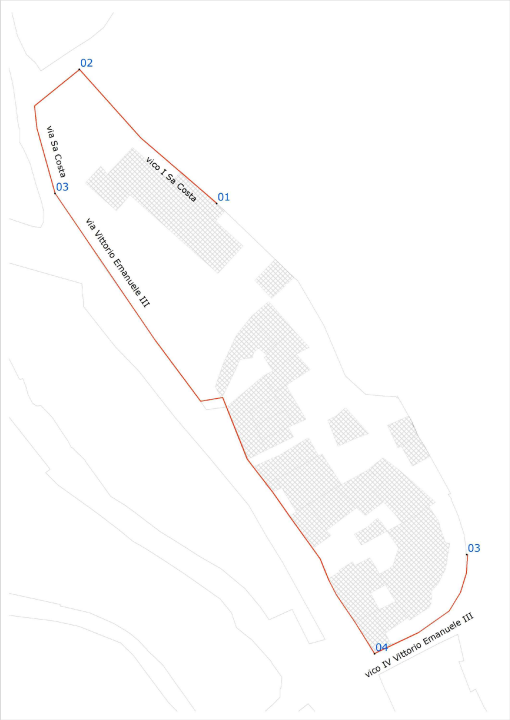
02
01
03
via Sa Costa
vico I Sa Costa
via Vittorio Emanuele III
03
04
vico IV Vittorio Emanuele III

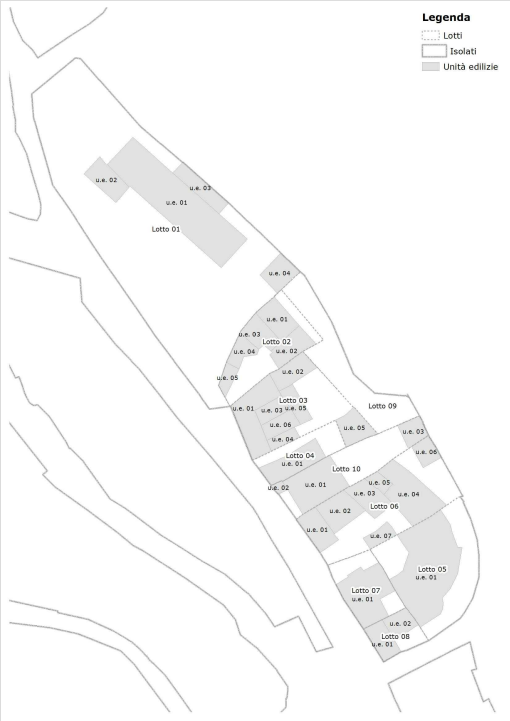
Legenda
Lotti
Isolati
Unità edilizie
u.e. 02
u.e. 03
u.e. 01
Lotto 01
u.e. 04
u.e. 01
u.e. 03
Lotto 02
u.e. 04
u.e. 02
u.e. 02
u.e. 05
Lotto 03
u.e. 01
u.e. 03
u.e. 05
Lotto 09
u.e. 06
u.e. 05
u.e. 03
u.e. 04
u.e. 06
Lotto 04
u.e. 01
Lotto 10
u.e. 02
u.e. 01
u.e. 05
u.e. 03
u.e. 04
u.e. 02
Lotto 06
u.e. 01
u.e. 07
Lotto 05
u.e. 01
Lotto 07
u.e. 01
u.e. 02
Lotto 08
u.e. 01

Viste oblique

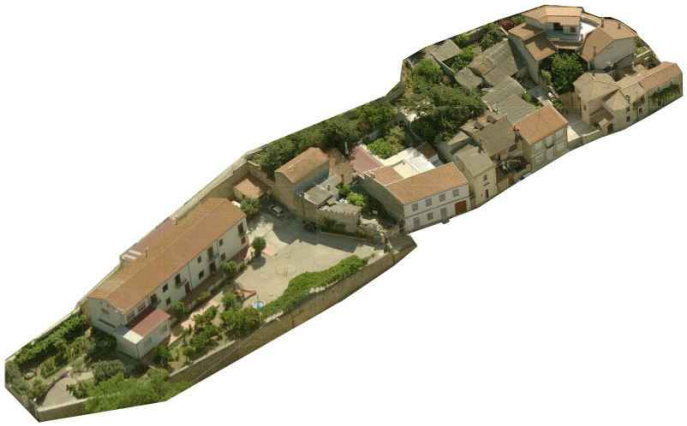

Foto

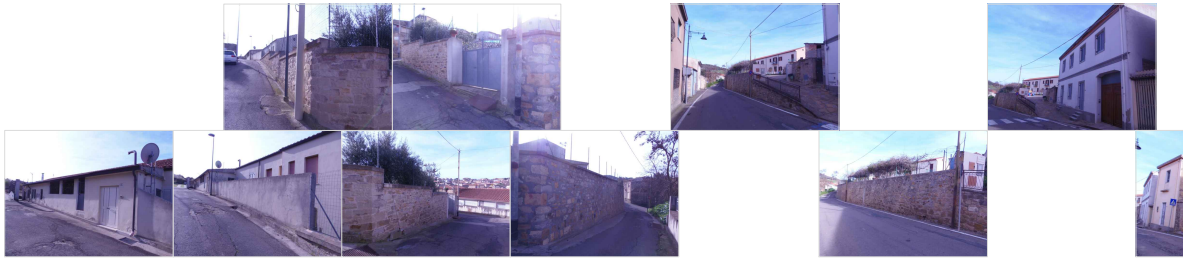

Prospetto attuale


Lotto 01 Edificio 03
1
vico I Sa Costa
2
via Sa Costa
3
via Vittorio Emanuele III

Prospetto regolatore

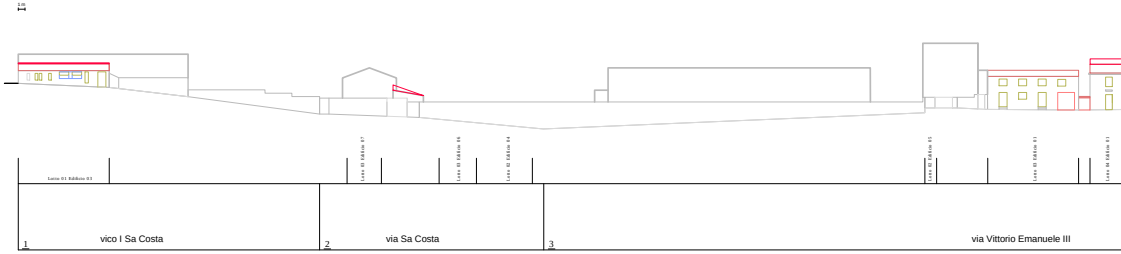
Lotto 01 Edificio 03
1
vico I Sa Costa
2
via Sa Costa
3
via Vittorio Emanuele III


Lotto 10 Edificio 02
Lotto 10 Edificio 01
Lotto 06 Edificio 01
Lotto 07 Edificio 01
Lotto 08 Edificio 01
Lotto 08 Edificio 01
4
4
vico IV Vittorio Emanuele III
5

- Aumenti volumetrici
- Adeguamento pendenza
- Allineamenti nuove bucature e/o variazioni delle bucature esistenti


4
4
vico IV Vittorio Emanuele III
5

Muratura esistente / Muratura indirizzo

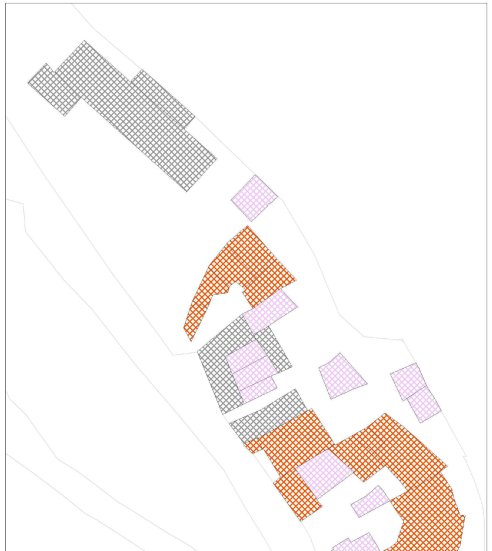

Legenda

Muratura indirizzi

- ▨ Intonaco o sostituzione delle murature con pietra faccia a vista
- ▨ Muratura in pietra faccia a vista nella scala dei colori della pietra di Collinas
- ▨ Pietra faccia a vista, intonaco su blocchi e/o laterizi
- ▨ Intonaco o ripristino della pietra a vista
- ▨ Mantenimento della pietra faccia a vista
- ▨ Intonaco o sostituzione con pietra faccia a vista

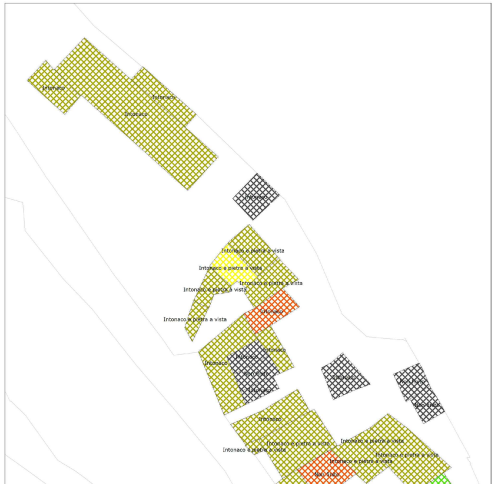

Legenda

Muratura esistente

- ▨ Altro
- ▨ Blocchi di CLS
- ▨ Blocchi in cls e laterizi
- ▨ Ladiri
- ▨ Laterizi
- ▨ Legno
- ▨ Pietra
- ▨ Pietra e blocchi cls
- ▨ Pietra e blocchi cls e/o laterizi
- ▨ Pietra e laterizi

Copertura esistente / Copertura indirizzo

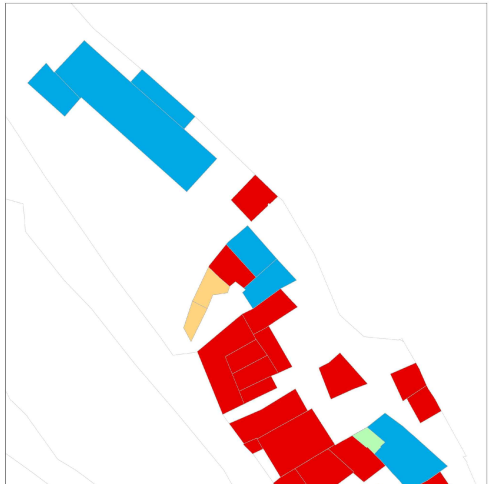

Legenda

Copertura indirizi

- ■ COPPI-PORTOGHESI/esistente, tavolato di legno o cannicciato
- ■ COPPI/PORTOGHESI
- ■ COPPI/PORTOGHESI/Laterizi storici
- ■ COPPI/Sostituzione e rifacimento con analoghi materiale
- ■ COPPI/Sostituzione esitenti
- ■ COPPI/Sosttuzione esistente/Laterizi storici
- ■ COPPI/Strutture legno o cannicciato/Laterizi storici
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato -- n.e.: non elevabile
- ■ COPPI/Strutture realizzate in legno o cannicciato/Laterizi storici

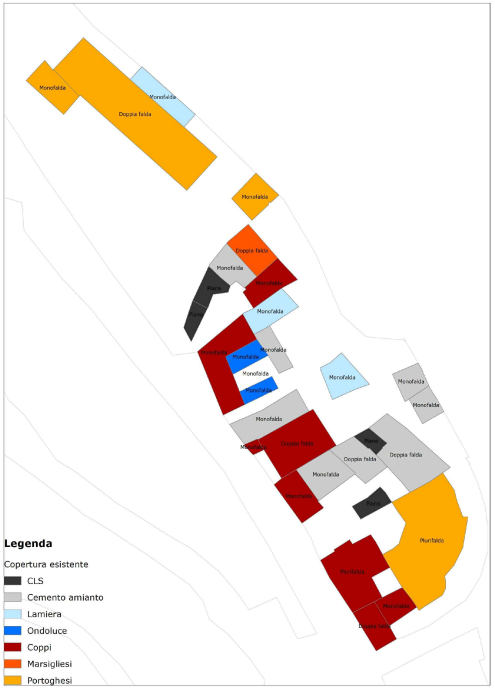
Monofalda
Doppia falda
Piana
Plurifalda
Legenda
Copertura esistente
CLS
Cemento amianto
Lamiera
Ondoluce
Coppi
Marsigliesi
Portoghesi

Infissi esistenti / Infissi indirizzi

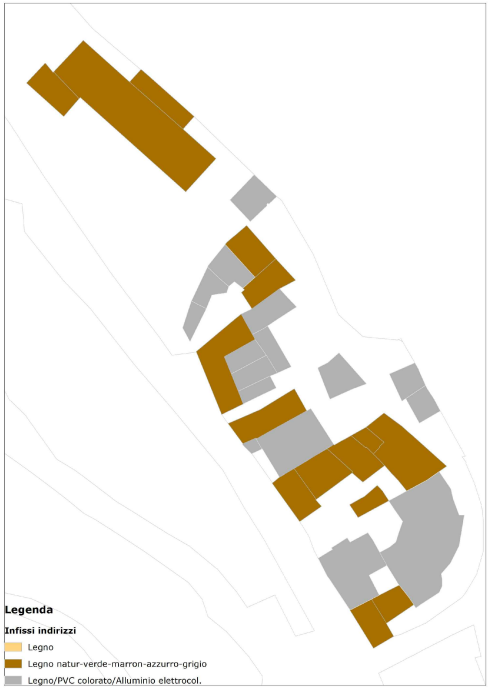
Legenda
Infissi indirizzi
Legno
Legno natur-verde-marron-azzurro-grigio
Legno/PVC colorato/Alluminio elettrocol.

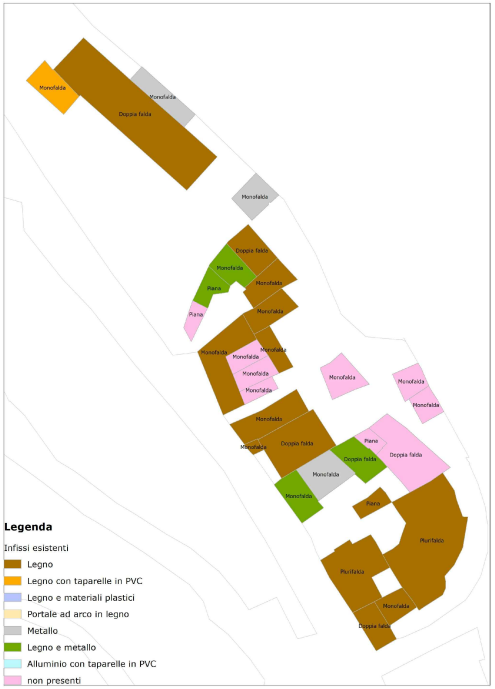
Monofalda
Doppia falda
Piana
Plurifalda
Legenda
Infissi esistenti
Legno
Legno con taparelle in PVC
Legno e materiali plastici
Portale ad arco in legno
Metallo
Legno e metallo
Alluminio con taparelle in PVC
non presenti